

Montagevejledning sternbeklædning

Værktøj til montage:

- Hammer
- Tommestok
- Ca. 15 cm træklods
- Pladesaks
- Sikkerhedsbriller
- Galvaniserede papsøm
- Tynde handsker
- Lille vinkelsliber
- 0,8 mm skæreskive til vinkelsliber
- Vaterpas



En pakke sternbeklædning til montage.

Længde 185 cm, højde 20, 25 eller 33 cm.
Indeholder: 4 plader, 4 kantlister, 4 falslister á 50 cm, 5 falslister i højde 20, 25 eller 33 cm.



Tag kantlisten og sæt den op imod sternens.




Når kantlisten er på plads sømmer den med 2 papsøm.



Tag den næste kantliste og sæt den op med et overlæg på ca. 2 cm som også sømmer fast med 2 papsøm.



50 cm falsliste.

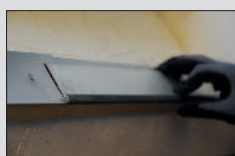


Sæt falslisten op til inderkant af kantlisten.




Søm falslisten med 2 papsøm.



Sæt den næste falsliste på og stød den imod den fastgjorte falsliste og søm den fast med 2 papsøm.

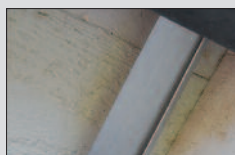

Montér den lodrette falsliste (20, 25 eller 33 cm) og søm den fast med 2 papsøm.

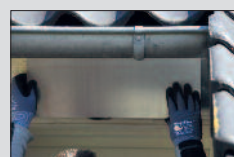


Montér zinkpladen.





Skub zinkpladen ind i falslisten.



Sæt den lodrette falsliste på enden af zinkpladen så den flugter med pladen og søm den fast med 2 papsøm.

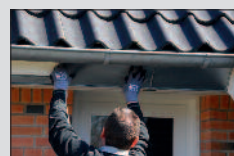

Sæt den næste plade på og dernæst en lodret falsliste og så fremdeles.

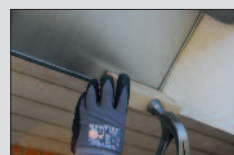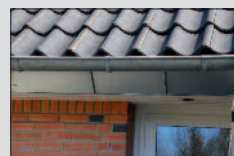

Til slut slæses falslisterne ind til zinkpladerne med en træklods på ca. 15 cm.

God fornøjelse med opsætning af sternbeklædningen.